

Date 07.12.01	N° de réf. TV04701R3	Modèle KV-25FX30B, KV-25FX30E, KV-25FX30K, KV-29FX30B, KV-29FX30E, KV-29FX30K, KV-29LS30E, KV-29LS30K, KV-29LS30U, KV-29LS35B, KV-29LS35E, KV-29LS35K	PC
Objet Sortie horizontale défectueuse des appareils de 25/29 pouces [RÉVISION 3]			IRIS 1111

SYMPTOME

Sortie horizontale défectueuse (Q533).



CAUSE

Important coup de tension/courant.

SOLUTION

Sur la platine A, installer les pièces du "25"/29" H-Out Service Kit" (9-948-014-41) comme expliqué ci-après.

- Remplacer **Q533** "BU2515DX-127" (8-729-049-08).
- Ajouter **R550** "10 Ohm 2W" (1-215-880-00).
- Remplacer **R549** "Jumper 7.5mm" (1-535-143-71) par "0.39 Ohm 2W" (1-216-364-11).
- Contrôler le montage de C542 et la connexion du câble d'anode au tube cathodique.

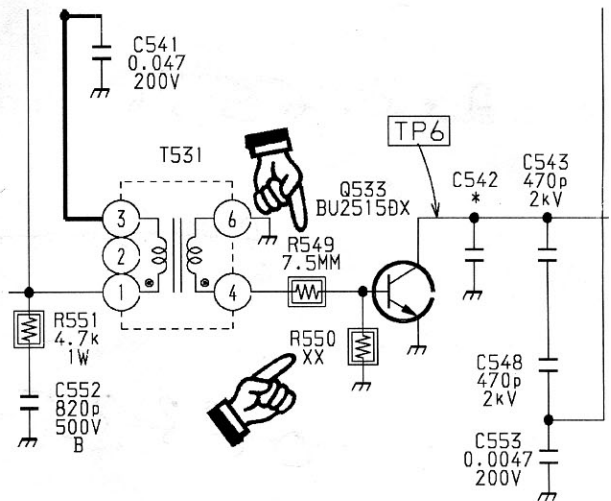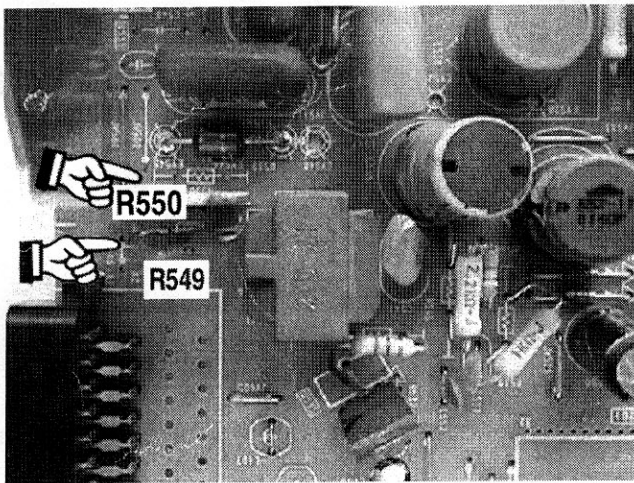

Flag	Code symptôme	Référence pièce	Repère pièce	Code section	Platine	Code défaut	Code réparation	Nom- bre
1	1111	9-948-014-41		DFL	A	N	A	1

FE-2