

NOTE TECHNIQUE N.00163/LB - 04/02/2016

SUJET: SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL: COLLIERS À RESSORT REF. 40009775 POUR ARRÊTER TOUTE FUITE D'EAU DE LA CONNEXION POMPE / TUYAU. CODE DÉFAUT: 1G24W

A) MODÈLES DE SÈCHE-LINGE ÉVENTUELLEMENT TOUCHÉS PAR LE PROBLÈME:

Tous les modèles de SÉCHOIRS À CONDENSATION ET À CHARGEMENT FRONTAL équipé d'une Pompe de Vidange (versions avec Bac Supérieur Eau ou le Réservoir à Porte), **produites à partir de la date 1546 à la date 1547** (sur l'étiquette de série).

B) DESCRIPTION DU PROBLÈME:

Nous avons récemment été informés qu'un lot limité de mal dimensionné Colliers de Serrage a été monté dans la Production. Ces Colliers de Serrage sont censés sceller le Tuyau en Caoutchouc sur la Pompe de Vidange (voir figure ci-contre), mais en effet ne pouvait pas fournir suffisamment de compression sur le Tuyau lui-même et cela a entraîné une fuite d'eau.



B) SOLUTION DU PROBLÈME:

Pour éliminer les fuites d'eau entre la Pompe et le Tuyau, il suffit de remplacer le Colliers de Serrage original avec le nouveau correcte, qui peut être commandé avec la référence suivante:

40009775 CRAVATTINO DRY Ø1.8 2015

Le nouveau Collier de Serrage Ref. 40009775 a un diamètre intérieur inférieur au Collier erronée et est de couleur jaune clair, afin de se distinguer des autres Colliers de Serrage similaires (voir l'Image):

Merci pour votre attention.



Candy Hoover Service Turquie