

service manuel

YAMAHA ELEKTRONIK EUROPA

DATE : Jun 93

Nr° : 02.93C

Défaut : problème après échange du commutateur de sélection

**Concerne appareils : DSP-A1000 ; AX-1050 ; -750 ; -550
DSP-A2070 ; AX-570**

Symptôme : La position du bouton est décalée par rapport à l'inscription sur la façade.

Cause : Le contact de positionnement est légèrement extérieur de sa position initiale.

Modification : Utilisez la procédure automatique de repositionnement !

Pour l'appareil DSP-A1000, positionnez le bouton entre LD et TV/DBS,
pour tous les autres modèles, positionnez le bouton entre TUNER et CD.

Allumez maintenant votre appareil . Le commutateur tourne jusqu' a butée et se repositionne en suite sur LD ou CD. La position du bouton est maintenant en face avec l'inscription sur la façade.